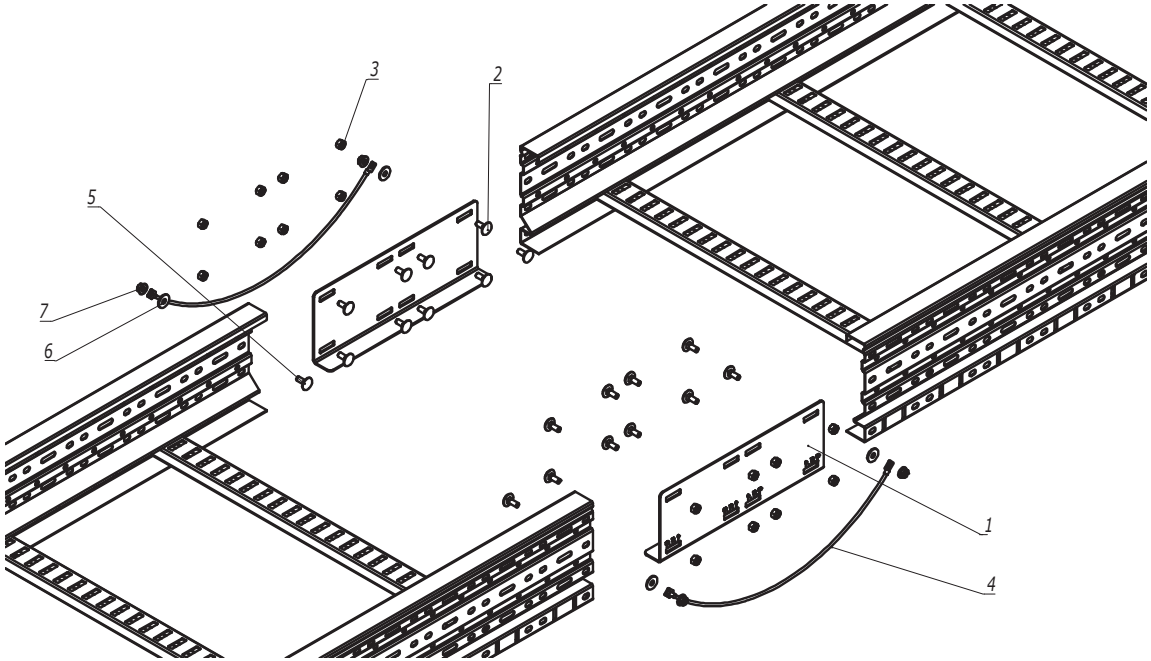



1. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными (Оптимальный способ монтажа: зазор, равный 1 мм между гайкой и пластиной. По окончания установки всех гаек, пластина компенсации должна беспрепятственно перемещаться по винтам от одной крайней точки до другой).
2. Данный лист применять совместно с DKC-2025.S5.41 Лист 4.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Термокомпенсационный соединитель | UEH080KHDZL/ UEH100KHDZL/ UEH150KHDZL/ UEH200KHDZL | 2 | Поставляется в комплекте |
| 2 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6x20 HDZ | | 16 | |
| 3 | Гайка самоконтрящаяся M6 | | 16 | |
| 4 | Перемычка | SC6L500KHDZ | 2 | Поставляется в комплекте |
| 5 | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником M6 | | 4 | |
| 6 | Шайба с узкими полями | | 4 | |
| 7 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | | 4 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2025.U5.18 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Колесник А.А. | | | 09.25 | Соединение лотков в местах компенсации температурных расширений | Стадия | Лист 1 / Листов 3 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.25 | | | |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.25 | | DKC | |

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.